


Podklad pro lepení obkladu musí být stabilní a schopný zatížení obkladem. Povrch podkladu musí být čistý, suchý, zbaven prachu, zbytku barev či jiných nečistot a následně ošetřen základním penetračním nátěrem. Nestabilní a hladké nátěry se špatnou adhezí před lepením obkladu odstraňte. Okolní teplota během montáže a 48 hodin po ukončení by měla být v rozmezí 5 – 25 °C. Montáž provádějte za pomoci stavební chemie STEGU. Montáž neprovádějte za příliš silného větru, deště a přímém slunci.

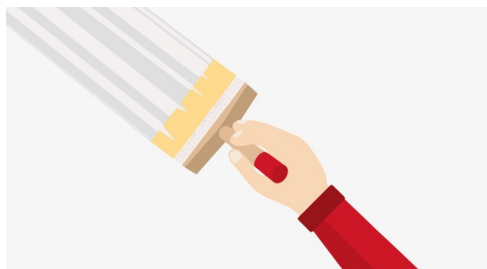

Podklad natřete dle pokynů uvedených na obale použitého základního penetračního nátěru **STEGU: GRUNT**, který zvýší přilnavost lepidla k podkladu.



Pomocí vodováhy označte rovinu a připevňte pomocnou opěrnou lať, na kterou pokládejte první řadu obkladů. Montáž obkladů začněte vždy odspodu nahoru. V případě, že obkládáte i vnější rohy začněte od lepení rohových obkladů. Obklady vybírejte z několika balení zároveň pro rovnoměrné rozložení odstínů.




Ocelovým kartáčem odstraňte veškeré nečistoty a nepřesnosti ze zadní strany obkladu.



Lepidlo aplikujte zubovým ocelovým hladítkem dle pokynů uvedených na obale použitého lepidla **STEGU: POWERELASTIK** (sádrové, betonové, kamenné obklady), **MULTIELASTIK** (betonové, kamenné obklady), **GIPSOLEP** (sádrové obklady).



Obklad s naneseným lepidlem rovnoměrně přitlačte na stěnu. Přebytečné lepidlo odstraňte zednickou špachtlí. Pro dokonalý výsledek překládejte obklad v 1/3 jeho délky. V případě obkladů s hotovou spárou pokládejte obklady spárou nahoru.

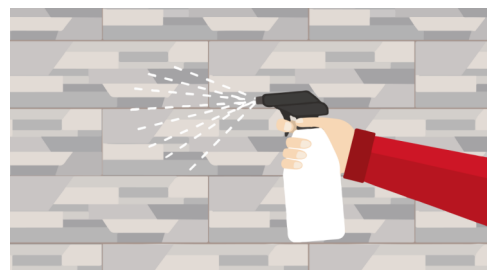

Po ukončení lepení a případném spárování je nutné povrch obkladů ošetřit dle pokynů uvedených na obale použitého impregnačního nátěru **STEGU: STONE CARE / STONE SHINE**. Aplikaci provádějte rozprašovačem či za pomoci štětce 14 dní od ukončení lepení obkladů.



Při montáži cihlových obkladů bez spáry si na stěnu narýsujte pomocné linky, v rozestupu rovnající se dvojitě výšce obkladu včetně spár, které vám pomohou dodržet správnou linii obkladu. Pro dokonalý výsledek překládejte obklad v 1/2 jeho délky.



Po úplném vytvrzení lepidla (v případě celé fasády cca 14 dní po ukončení lepení) aplikujte do mezer mezi obklady dle pokynů uvedených na obale použité spárovací malty **STEGU: CLASSIC / RUSTICAL**.

**stegu®**

# STAVEBNÍ CHEMIE



## GRUNT 5 l

penetrační nátěr  
vydatnost: ~ 50 m<sup>2</sup>



## GIPSOLEP 5 kg

sádrové lepidlo  
vydatnost: ~ 2 m<sup>2</sup>



## POWERELASTIK 5 kg

disperzní lepidlo  
vydatnost: ~ 2,5 m<sup>2</sup>



## MULTIELASTIK 15 kg

cementové lepidlo  
vydatnost: ~ 4 m<sup>2</sup>



## MULTIELASTIK 25 kg

cementové lepidlo  
vydatnost: ~ 7 m<sup>2</sup>



## CLASSIC 7 kg

spárovací malta  
vydatnost: ~ 2 m<sup>2</sup>



## RUSTICAL 15 kg

spárovací malta  
vydatnost: ~ 4 m<sup>2</sup>



## STONE CARE 2 l

ochranná impregnace  
vydatnost: ~ 5 m<sup>2</sup>



## STONE SHINE 1 l

dekorativní impregnace  
vydatnost: ~ 5 m<sup>2</sup>

## MATERIÁL A NÁŘADÍ

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Ochranné rukavice, papír nebo fólie na zakrytí podlahy, nůž, malířská štětka na penetrování, nádoba na penetrační prostředek **GRUNT**.

### LEPENÍ

Ocelové zubové hladítko, ocelový kartáč, úhlová bruska, vodováha, tužka, úhelnice, metr, vysavač, nádoba na disperzní lepidlo **POWERELASTIK** / cementové lepidlo **MULTIELASTIK** / sádrové lepidlo **GIPSOLEP**.

### SPÁROVÁNÍ

Ruční nebo elektrické míchadlo, spárovací pytel, spárovací lžíce, zednická lžíce, malířský štětec, nádoba na spárovací maltu **CLASSIC** / **RUSTICAL**.

### IMPREGNOVÁNÍ

Ruční postřikovač, štětec, krycí fólie, impregnační nátěr **STONE CARE** / **STONE SHINE**.

**UPOZORNĚNÍ:** Výrobce STEGU nenes odpovědnost za nesprávnou montáž obkladů na stěnu. Reklamace rozměrů a barevností obkladů po provedení montáže nebudou uznány.